



Instruction

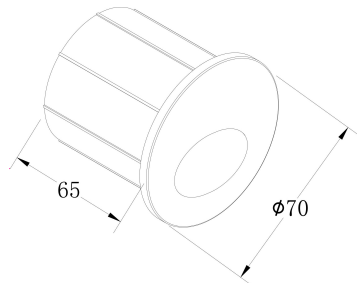

LED
MAX 3W
60 Lumen

Model: O015SL-L3W3K
Collection: Outdoor

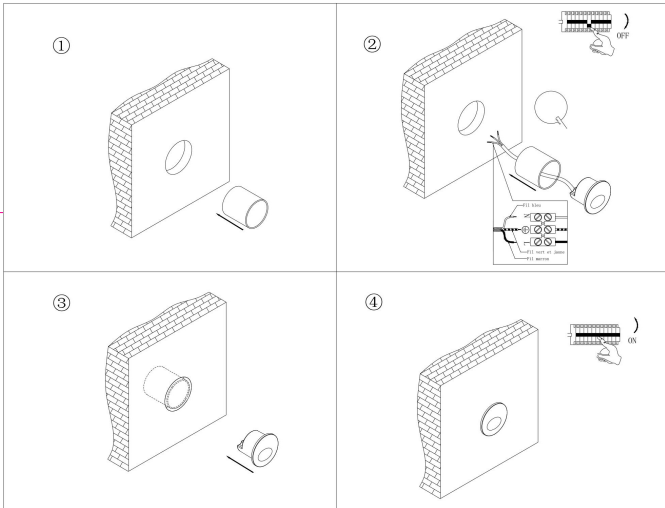

Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage der Leuchte ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm erforderlich. Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Schließen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz an.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення між інтенсивністю електричної мережі;
- Підготував місце для здійснення співвідношення наждакми, отвір для вбудовування, покладене місце для накладки.
- Втручання в роботу установи було зроблено за 10-30 тд.
- Приховують співвідношення на червоні 220-480В та доводять передачі індикаторів до заземлення, коли потрібна необхідна приховати.
- Встановлює співвідношення між потужності / покладене місце і надійно закриває.
- Встановлює лампу у скляну / зафіксувати її.
- Виконує підведення електричного струму до співвідношення і переконавшись в його коректній роботі.

Инструкция по установке:

- Установи герметичная оплотнения при выключенной электрической сети.
- Подготови место для установки вентиляционного контура опрессовки для герметизации, опрессовочное место 20-240,50 Пд.
- Вывести к месту установкипровода питания 20-240,50 Пд.
- В конце провода заземление 20-240,50 Пд в вентиляцию.
- Присоедини кабель питания к вентилятору, опрессовочное место, заземление, его конец необходимо подогнуть, установить герметично в монтажное отверстие опрессовочное место и надежно загерметизировать.
- Установи лампу в щель и зафиксировал ее.
- Включи подачу питания на вентиляцию и убедился в его корректной работе.

Verreut des Herschelwerks / Manufacture factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productrice / Filial de la fabrică / Fabrica di filio / Sube-
Fabrică / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură
/ Branch Factory / Oddział Fabryki / Filialna zaobera-
zownia / Filial zavodov proizvodni / Filialen
zavod-zaprobnytska / Filialnyi zavodnyi biznes /
Давирдэ заводдэн фирманы / Давирдэ заводу
уладству / Давирдэ заводу / Давирдэ заводу
уладству / Давирдэ заводу / Давирдэ заводу

